

令和 7 年度 情報配線施工技能検定 1 級 実技試験候補問題

ここに公開する試験問題は、令和 7 年度第 1 回 1 級実技試験の候補問題である。施工条件等の詳細については、当日配布される試験問題によること。

1. 試験時間

150 分

試験開始時刻から 30 分を経過した後、作業が完了した者は技能検定委員の許可を得て退出しても良いので、手を挙げて技能検定委員に申し出ること。ただし、試験終了 10 分前以降は退出できない。

2. 受検上の注意事項

- ① 受検中の私語は禁止する。不正行為と見なされた場合、すぐに試験を中止する。
- ② 受検中の質問は一切受け付けない。ただし、緊急かつ必要性のある場合には、対応を協議するので、技能検定委員に手を上げて申し出ること。
- ③ 「使用器具及び支給材料一覧」にある器具・支給材料のみを用いてよい。疑義のある場合には、受検開始前に申し出ること。
- ④ 受検者間の工具・機器の貸し借りは禁止する。
- ⑤ 試験開始前に、必ず「支給材料一覧」に基づき、支給材料を点検し受検番号を右上に記載し提出すること。
- ⑥ 支給材料は、課題に必要な材料以外にも含まれていることがあるので、課題に応じて適切に選択し使用すること。
- ⑦ 試験開始後は、支給材料が不良と考えられる場合を除き、いかなる場合も追加支給をしない。
- ⑧ 各支給材料は、原則として公開されている取扱説明書に基づいて作業を行なうこと。
- ⑨ 試験開始前の準備時間に行うことができる作業は以下である。これら以外の作業は一切行うことができないので注意すること。
 - ・ 材料を袋等から出して、作業机上に配置する。
 - ・ 工具等を、作業机上に配置する。
 - ・ 支給材料、持参工具・機器等の点検を行う。
 - ・ スイッチボックスや TO の導入口の穴あけ等を行う。

- ⑩ 安全作業に十分配慮すること。また、安全上の注意を厳重に守り、技能検定委員の指示に忠実に従うこと。
- ⑪ 情報配線施工作業に適した服装とすること。
- ⑫ 光ケーブルの配線接続作業時は保護メガネを着用すること。なお、通常のメガネを着用している場合でも保護メガネは着用しなければならない。
- ⑬ ゴミは、支給材料袋を使用してまとめること。
- ⑭ 退出時は、周辺の清掃を行うと共に、整理整頓を行うこと。
- ⑮ 退出後の再入場は認められないので、忘れ物等がないように確認のこと。

次の課題 1（光ケーブル配線接続作業）及び課題 2（メタルケーブル配線接続作業）の両課題を時間内に行いなさい。なお、作業を行う順番は自由である。

課題 1: 光ケーブルの配線接続作業

光接続箱内において、以下のルールを厳守し、光ケーブルの接続及び収納を行いなさい。


【接続の方法】

1. 光ケーブルの前処理


- ・ 光ケーブル端部の外被除去を行い、テープ心線を 0.75m 以上口出しする（図 1(b)）。
- ・ 図 1(b)に示すようにケーブル中央にループをつくり折り返して、試験用光接続箱に固定紐等を使用して組み付ける。
- ・ 図 1(c)に示すケーブル端(左 A または B、右 A または B)の心線のいずれかに、支給する 4 心ファンアウトコードを融着接続する。

2. 光ケーブルの接続形態


- ・ 光ケーブル接続形態は、図 1(c)のとおりとする。
- ・ 接続した 4 心ファンアウトコードを始点として、光ファイバがより長く接続されるように、各 4 心テープ心線を左側のケーブルと右側のケーブルを融着接続していくこと

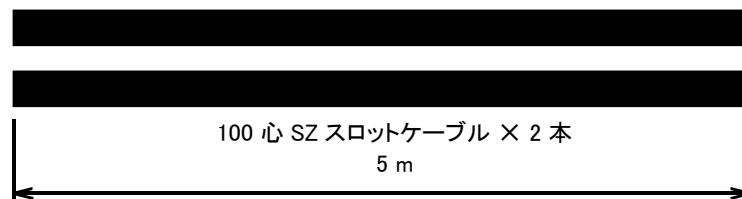



(a) ケーブル

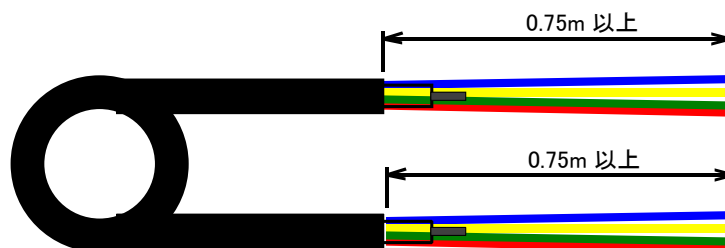

(b) ケーブルの外被処理

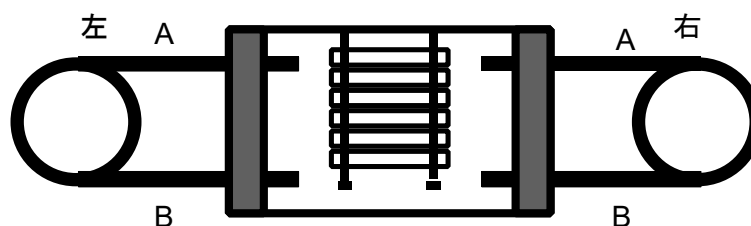

(c) 試験用光接続箱への光ケーブルの固定

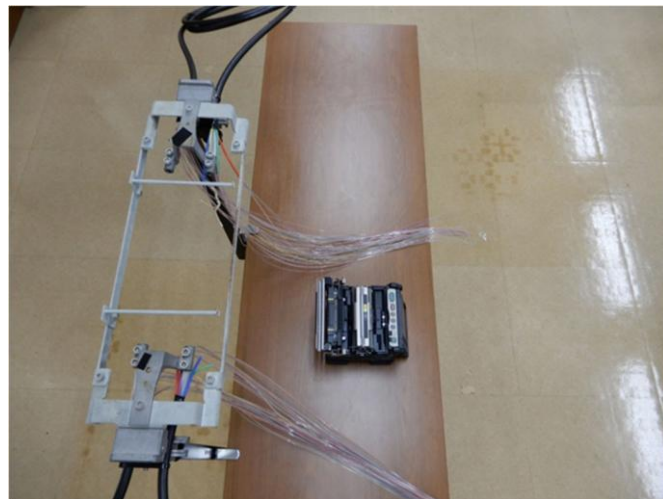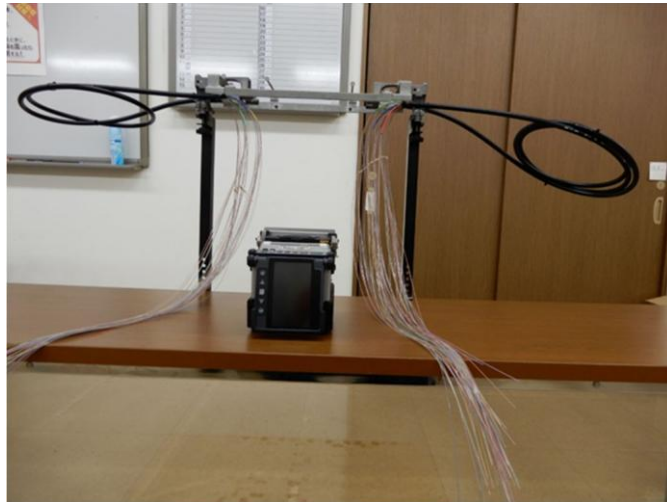

(d) 光接続箱と架台

※架台は作業台に取り付けるタイプの新型となります。
架台の机への取り付けは、試験時間には含まれません。

図 1 光ケーブルの接続作業試験概要

【接続の方法】

1. 接続は4心一括融着接続とし、接続の方法は【接続の方法】を参照すること。
2. 心線接続方法（線番など）は自由とする。
3. 心線のトレイ収納は適切に行うこと。1トレイあたり5接続収納とする。このとき、トレイへの収納順序は自由とする。
4. 被覆除去後の光ファイバ清掃は毎回3回以上行うこと。
5. 光テープ心線の被覆清掃は、毎回行うこと。ただし、スリーブを通す心線側だけでよい。
6. 光ファイバストリッパの清掃は、毎回行うこと。
7. 光ファイバカッタ、融着接続機の清掃は、接続品質に問題が無いよう適宜行うこと。
8. ホルダは複数個使用して良い。

9. 光ファイバカッタ、融着接続機は 1 台のみの使用とするが、故障等に備え、予備を試験会場内に持ち込んでも良いこととする。
10. 放電検査は、試験開始前の準備時間内に行ってもよい。
11. OTDR 等を使用して、接続損失を測定しても良い。
12. 1～11 以外の作業については、各受検者が工夫をして行ってよい。ただし、作業の手順が実際の現場作業に準じていること。

【接続数の算出方法】

受検者が接続し収納したテープ心線の数を目視により確認・算出し、接続数とする。この接続数を基準とし、以下の場合に接続数を減じる。なお、この採点は試験終了後に技能検定委員が行うため、受検者は行う必要はない。

- ① 心線が収納されていない場合は、0.5 接続 / 1 テープを減じる。
- ② スリーブの加熱不良は、0.5 接続 / 個の減点とする。
- ③ 収納された心線のうち、曲げ半径、ねじれ、収納状態が悪い場合は、0.5 接続/個の減点とする。
- ④ OTDR を用いて技能検定委員が各心線をそれぞれ測定し、以下のルールをあてはめる。
 - ・ 接続損失が 2.0dB 以上である場合には、断線と判断し、それ以降の接続はカウントしない。
 - ・ 接続損失が、 $1.0\text{dB} \leq X < 2.0\text{dB}$ の場合は、1.0 接続 / 個の減点とする。
 - ・ 接続損失が、 $0.5\text{dB} \leq X < 1.0\text{dB}$ の場合は、0.5 接続 / 個の減点とする。
 - ・ 接続損失が、 $X < 0.5\text{dB}$ の場合は、接続数をそのままカウントする。
 - ・ 接続損失は、小数点第 2 位以下は切り捨てる。
- ⑤ 損失箇所（イベント）の接続数の特定は、OTDR により測定し、その箇所の距離を 4.7m で除算し四捨五入したうえで、接続数とする。

【施工条件】

【接続数の算出方法】をあてはめた接続数が 15 接続以上となること。

1 級実技試験使用器工具及び支給材料一覧
(光ケーブル配線接続作業)

使用器工具一覧

A. 受検者が持参しなければならない物(必須)

No.	品名	数量	仕様
1	融着接続機	1	4 心テープ心線が接続可能なもの
2	光ファイバ前処理工具	1	光ファイバカッタ、光ファイバストリッパ、光ファイバホルダ（4 心テープ心線用）、アルコール、ワイプ紙等
3	ケーブル固定用紐等	1	試験用光接続箱にケーブルを固定するための縛紐等
4	一般工具	1	ニッパ、ドライバ（プラス・マイナス）など
5	筆記用具	1	ペンなど

B. 受検者が持参してもよい物（任意）

No.	品名	数量	仕様
1	作業いす	1	作業時に座ることができるもの
2	作業台・作業箱	1	作業スペース（約 1 m ² ）に配置できる大きさのもの
3	光パルス試験機 (OTDR)	1	1.31 / 1.55 μ m
4	可視光源	1	光パッチコード含む
5	その他必要と思われる物	1	検定委員の判断により、使用を認めないことがある

支給材料等一覧

No.	品名	数量	仕様	備 考	
				メーカー	型番等
1	架台	1	—	ICPC	NPO-303
2	光接続箱	1	—	ICPC	NPO-201 (FMCO-7S-S2 相当品)
3	収納トレイ	5	光接続箱用	—	
4	熱収縮スリーブ	25	4 心テープ心線用	フジクラ	
5	100 心 SZ スロット型 光ケーブル	2	4 心テープ心線型 5m	住友電工	
6	4 心光 FO コード	1	片端 SC コネクタ 4 個付 約 1.5m	—	
7	結束バンド	1	各種		
8	ラベル用品	1			

課題 2：メタルケーブルの配線接続作業

図 2 及び図 3 を参考にして、メタルケーブルの配線接続作業を行いなさい。なお、【施工条件】に注意すること。また、図 2.3 はサンプルであり、実際の配線作業等は当日の試験問題により行うこと。

【施工条件】

1. パッチパネルは、各自指定された位置に取り付けること。
2. 全てのケーブル、TO、パッチパネルには、それぞれが識別できるラベルを付けること。
3. 成端した全てのケーブルまたはリンクについて導通試験を行い、配布された試験成績表に指定された項目を記入すること。
4. 全てのケーブルは、適切に整線すること。また、配線は、少なくとも 1 つの D-リングを用いて行うこと。
5. 結線は、ANSI/EIA568 の T568A 又は T568B（当日の指示による）とすること。

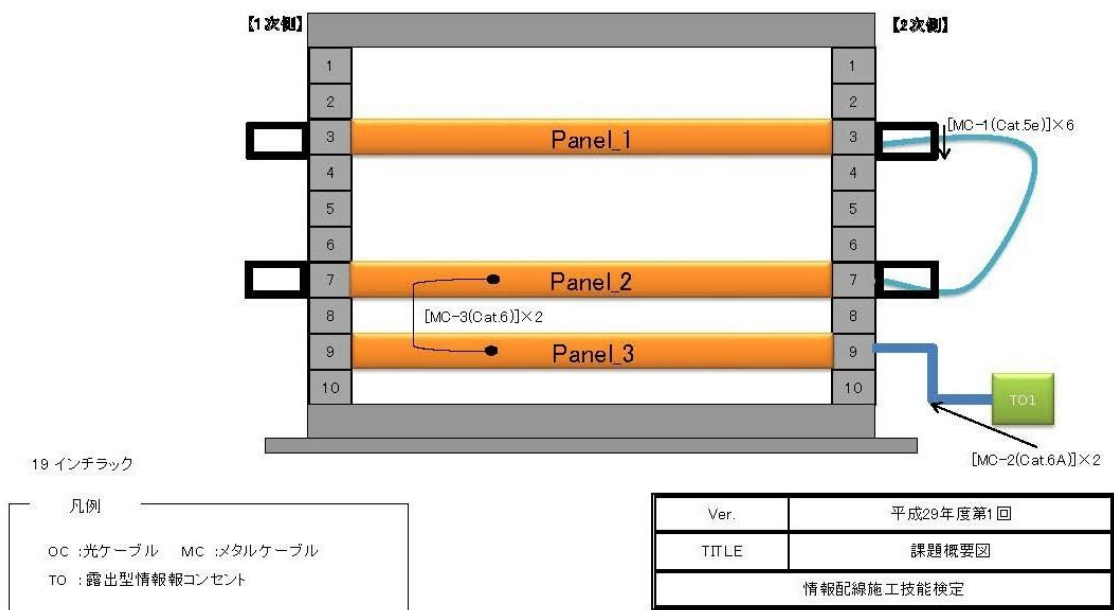


図 2 概略図 (サンプル)

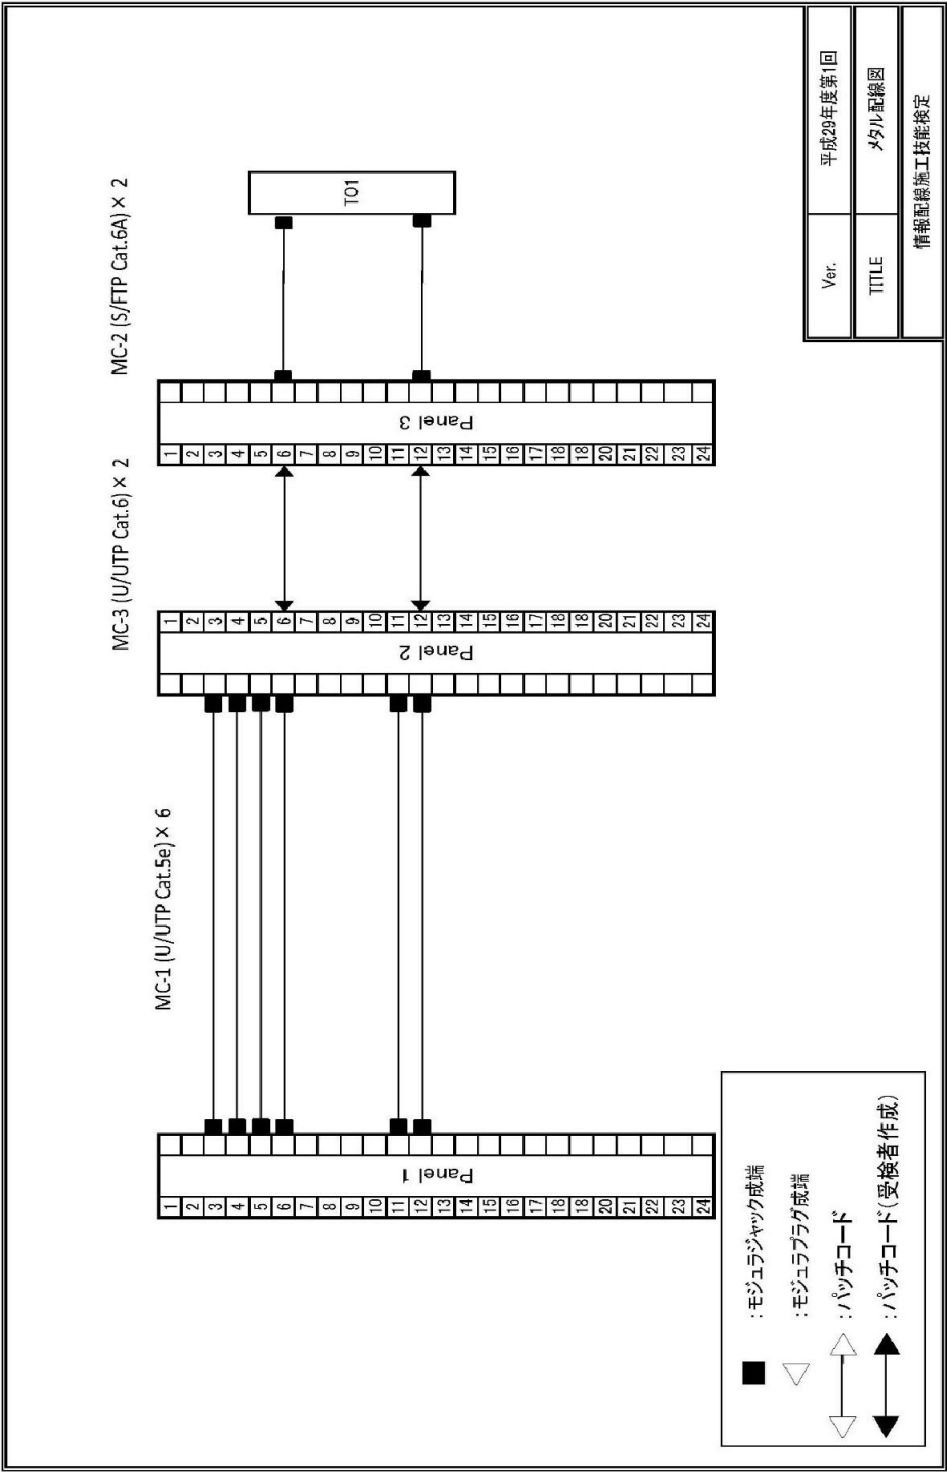


図 3 メタルケーブル配線接続作業 接続図 (サンプル)

1 級実技試験使用器工具及び支給物品一覧（メタルケーブル配線接続作業）

使用器工具一覧

A. 受検者が持参しなければならない物（必須）

No.	品名	数量	仕様
1	かしめ工具	1	モジュラプラグの圧着用
2	LAN 導通試験機	1	LAN 配線の導通確認が可能であるもの
3	ケーブル外被除去工具	1	ツイストペアケーブルの外被除去用
4	一般工具	1	ニッパ、ドライバ（プラス・マイナス）など ※電動ドライバ持込み可
5	モジュラコネクタ組立専用工具	1	支給材料 3,4 のコネクタを組み立てるための専用工具
6	筆記用具	1	ペンなど

B. 受検者が持参してもよい物（任意）

No.	品名	数量	仕様
1	作業いす	1	作業時に座ることができるもの
2	作業台・作業箱	1	作業スペース（約 1m ² ）に配置できる大きさのもの
3	その他必要と思われる物	1	検定委員の判断により、使用を認めないことがある

支給材料一覧

No.	品名	数量	仕様	備考	
				メーカー	型番等
1	19 インチラック	1	小型 12U, D リング付	ICPC	NPO-303
2	パッチパネル 1	1	Cat.5e モジュラタイプ	Panasonic	NR21227B
3	パッチパネル 2	1	Cat.5e モジュラタイプ	日本製線	NSPPH24BK+ NSJ5E
4	パッチパネル 3	1	Cat.6A モジュラタイプ	日本製線	RMPPH-24BKS+ NSJ6A-S
5	ケーブル 1 (MC-1)	6	U/UTP, Cat.5e, 2m		
6	ケーブル 2 (MC-2)	2	S/FTP, Cat.6A 2m		
7	ケーブル 3 (MC-3)	2	U/UTP(撚り線), Cat.6, 1m		
8	通信アウトレット (TO1)	1	2 個口、Cat6A モジュラ タイプ	日本製線	NSBOX2L, NSJ6A-S-KEY
9	モジュラプラグ	4	Cat.6	Panduit	MP-688
10	マジックテープ	1	2m、19mm		
11	結束バンド	1	各種		
12	ラベル用品	1			

※9,11 は、予備を支給することができる。

受検番号：12260131－

氏名

測定結果記入用紙

測定リンク/ケーブル	導通試験結果

※ 受検番号及び氏名を記載すること。

※ 導通試験を行い、エラーなく導通していた場合は、「導通試験結果欄」に「OK」を、エラーがあった場合には「NG」と記載する。

※ 試験終了時には、このページを切り離し机の上に置いておくこと。

支給物品自己点検確認用紙

私は「令和 7 年度第 1 回情報配線施工技能検定 1 級実技試験使用器工具及び支給物品一覧」の全てについて、その数量と内容を確認致しました。

受検番号 : 12260131-

氏名
